


PRACTICUMOPDRACHT:

RUWHEIDS-  
OPPERVLAKTE-  
METING.

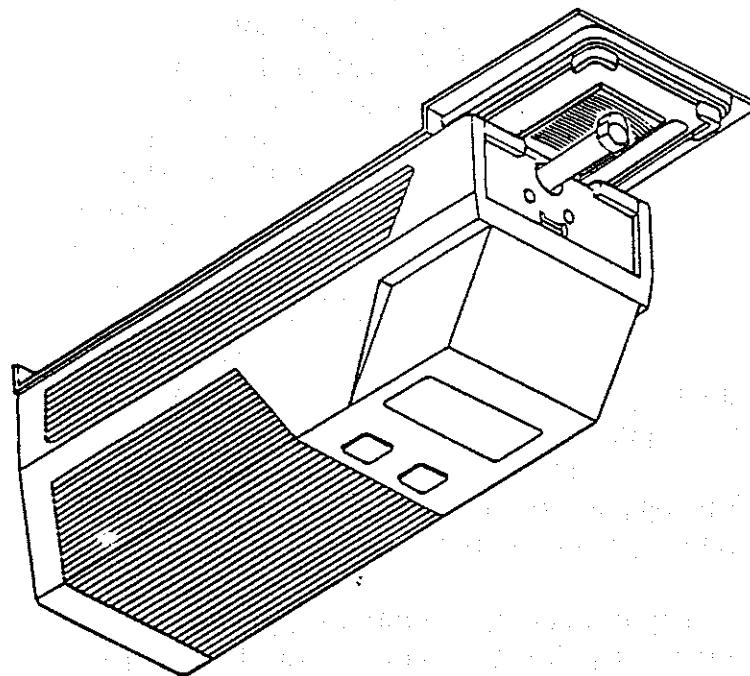

(B/R)



van het CBM / MTS te TILBURG.

En voor de vierde jaars studenten werktuigbouwkunde

Dit dictaat is bestemd voor Prakticum meten SEM 3 & 4

OPPERVLAKTE - RUWHEID

DICTAAT

## SUCSES .....


- als bijlage 7 t/m 9 , 10 enz.
- o. De antwoorden en de huiswerkopdrachten maken, en aanleveren
- u. Sluit het verslag af met een eigen mening.
- vens in , het uitwerkblad. (bijlage 6)
- m. Verlicht de prakticum opdracht(en) en vermeld de gevonden gegeve
- delijk de functie van het filter, t.a.v. de ruwhedsouten. (bijlage 3)
1. Tekenen het principe van de ruwhedsmeter (blz 88) en omschrijf dui-
- k. Bepaal voor de passings 150 Hz/g de ruwhedswaarde, bepaal de hierin een onderscheid. (bijlage 2)
- j. Omschrijf in het kort wat bedoeld wordt met orde fouten en maak ruwhedswaarde Ra. ( S3 blz 82,83)
- h. Omschrijf en teken wat er precies bedoeld wordt met de ruwhedsmeter uitvoeren. (dictaat blz 7)
- g. Tekenen en omschrijf het verschil tussen Ra,Ry,en Rz. (dict. blz 7)
- f. Omschrijf de installingen, die we tijdens de prakticumopdrachten aan de ruwhedsmeter uitvoeren. (dictaat blz 5)
- e. Vermeld in het verslag de kalibratie procedure. (dictaat blz 3,4)
- (zie dictaat blz 1,2)
- het oppervlakte-ruwhedsapparaat te kunnen werken.
- d. Vermeld de belangrijkste voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om met c. Vermeld hierin de inhouding en doel van de proef.
- b. Vermeld na het voorblad de inhoudsopgave.
- a. Inleveren met volledig ingevuld voorblad.
- Inleiding:
3. Maak een verslag over het onderwerp oppervlakteruwhed.
2. Maak de vragen 1 t/m 15, de uitwerkingen moeten met het verslag worden ingeleverd.
1. Bestudeer van S3 (verspanende techniek) hoofdstuk 5 blz. 79 t/m 90.

OPDRACHTEN, behorende bij prakticum.

- Invulblad resultaten prakticumopdrachten oppervlakteruwhed, bijlage 6.
- Toegekondig op de theorieën oppervlakteruwhed, bijlage 1 t/m 5
- Informatie over het omgaan en installen van de ruwhedsmeter blz 1 t/m 7
- Ophrachten

Dit dictaat is als volgt ingedeeld:

**LET OP:** Leg de ruwhedsmeter na gebruik op de zijkant!!!!

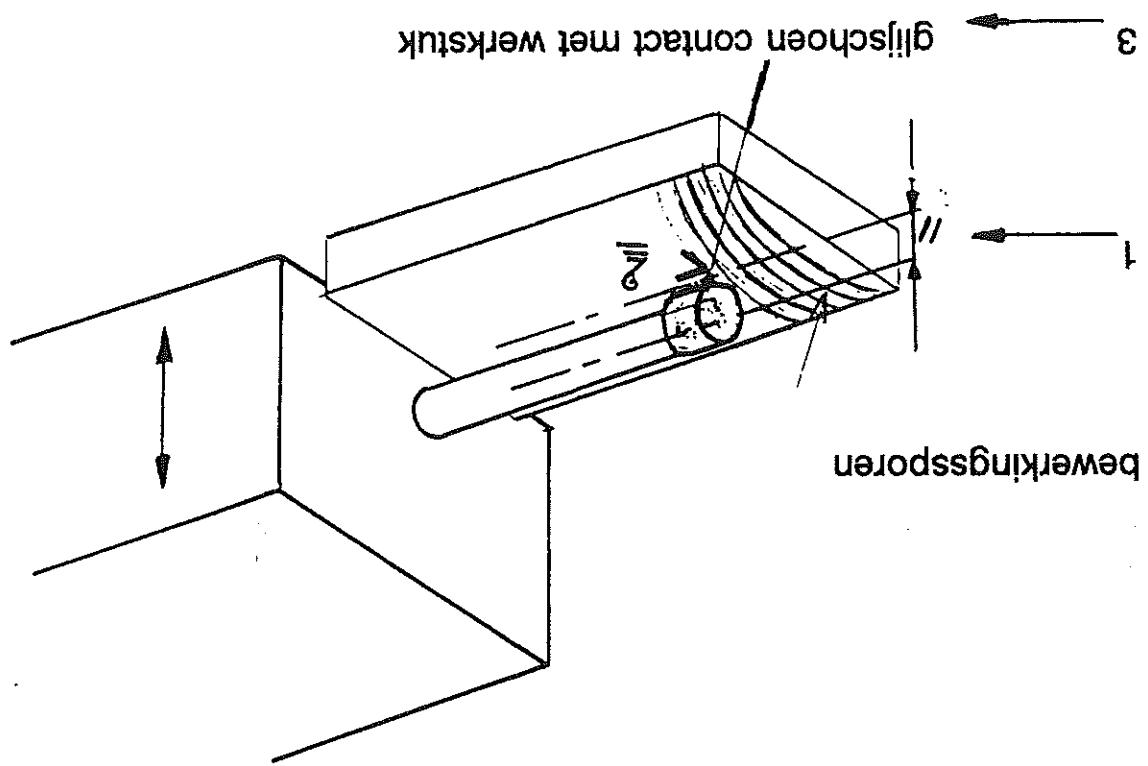

1. Stel de taster evenwijdig aan het te meten oppervlak op.
  2. Meet in de richting die loodrecht staat op de richting van de evenwuele bewerkingsspoeren.
  3. Controleer eerst, of de glijrichting contact maakt met het te meten werkstuk.
  4. Als de taster niet goed op het werkstuk staat, til het apparaat dan op en plaats het op de juiste manier.
- Verplaats het apparaat dus niet terwijl de taster op het werkstuk rust!!!
- WERKSTUK:
- Voorzorgmaatregelen bij het opstellen van de taster ten opzichte van het werkstuk:

M E T I N G

Blad: 1


Schakel, gebrukt maken van de bijgeleverde schroevendraaier, de accu-schakelaar, waar aan de onderzijde van de display (zie fig. 2 c) op ON. Deze schakelaar dient ter voorbeelding van achteruitgang van de Ni-Cd batterijen tengenvolge van ontlading waarnaar de Surftest gedurende langere tijd buiten gebruik is. De Surftest 211 beschikt over een ingebouwde AUTO-SLEEP functie, die automatisch de voeding van het apparaat uitschakelt als deze niet wordt gebruikt, zodat je de accu-schakelaar van het monteren van de Surftest 211 alleen laten staan. Alleen in het geval dat je de Surftest langere tijd niet gebruikt dan je de schakelaar op laar van de batterijen bij normaal gebruik steeds op ON kunt laten staan. Alleen voor dat de taster haaks tegen oppervlakte van het te meten oppervlak staat.

Stekk de taster recht in de display unit, zoals in fig. 3 wordt weergegeven. Zorg ervoor dat de taster haaks tegen oppervlakte van het te meten oppervlak staat. Na het monteren van de taster moet de Surftest 211 altijd opnieuw gekalibreerd worden. (zie blad 3)

## Monteren van de taster.

Accu-schakelaar

## Opsstellen

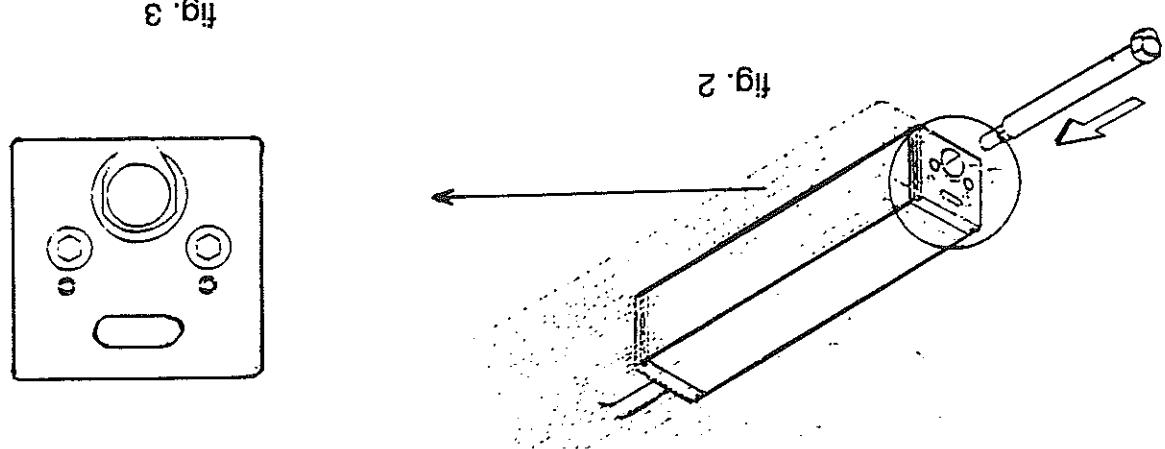

Plaats de taster met de nodige voorzichtigheid //// (zie fig. 4) Controler of de taster na montage kan vieren.

Monteren van de taster.

OFF te zetten. Wanneer de Surftest gedurende langere tijd buiten gebruik is, dient de accu-schakelaar op te staan. De Surftest 211 beschikt over een ingebouwde AUTO-SLEEP functie, die automatisch de voeding van het apparaat uitschakelt als deze niet wordt gebruikt, zodat de accu-schakelaar van het monteren van de Surftest 211 alleen laten staan. Alleen in het geval dat je de Surftest langere tijd niet gebruikt dan je de schakelaar op laar van de batterijen bij normaal gebruik steeds op ON kunt laten staan. Alleen voor dat de taster haaks tegen oppervlakte van het te meten oppervlak staat.

Stekk de taster recht in de display unit, zoals in fig. 3 wordt weergegeven. Zorg ervoor dat de taster haaks tegen oppervlakte van het te meten oppervlak staat. Na het monteren van de taster moet de Surftest 211 altijd opnieuw gekalibreerd worden. (zie blad 3)

Monteren van de taster.

Accu-schakelaar

## Opsstellen

- Starten meting
- Wanneer de toets indrukken om de meting te starten.
- Beëindigen meting
- Wanneer U deze toets indrukt dan wordt de meting onmidellijk onderbroken en keert de taster terug naar zijn beginpositie.


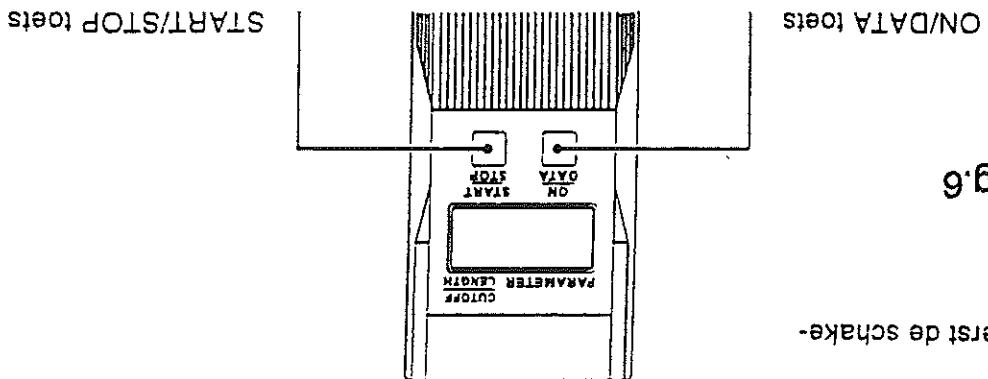


fig. 6

Control eerst de schakelaarfuncties.

### Schakelaarfuncties

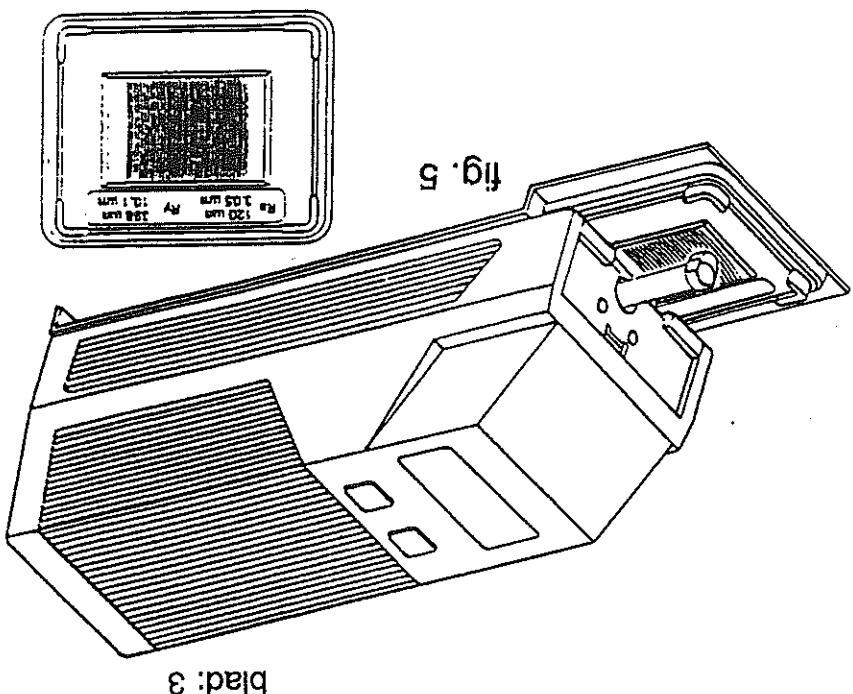

blad: 3

## Kalibratie (instellen versterking)

- Ter kalibratie van uw Surftest 211 dien U de bijgeleverde precisie referentie probeplaat op te meten en, waar de gemeterd Ra-waarde niet verschillt van de waarde die u voor de kalibratie gebruikt.
- Kaliibreeer uw Surftest 211 pe- schema.
- Kaliibreeer uw Surftest 211 pe- ren vastgesteld kalibratie-
- Vens elke keer dat U de taster verwisselt.
- Kaliibreeer uw Surftest 211 te- scherma.
- Vens elke keer dat U de taster kalibrreeert dat U de taster-
- Kalibrreeer uw Surftest 211 als U de filter-instelling heeft gewijzigd.
- Controleer eerst de schake-
- Wanneer U deze toets indrukkt als het display in de SLEEF-toestand is, worden de gegeven-
- Wanneer U deze toets indrukkt als het display venen die op het display werden weer gegeven-
- Voor dat de SLEEF-toestand optredt, weet u dat de SLEEF-toestand instellingen, zoals die van SLEEP-toeslaand instellingen, worden achter blijven-
- De parameters, veranderd zijn ziel de display- inhoudbaar in overeenstemming daarmee veran-
- Wanneer U deze toets indrukkt, worden de op-
- DATA OUTPUT
- SLEEF ON

laarfuncties.



fig. 6

1	Parameter : Ra	JIS of DIN : 0,8 mm. (.03")	ISO : zodals gevewensl Incl/mm : 1nci/mm
2	CUTOFF		
3	JIS of DIN		
4			


als volgt in:

Stel voor het meten van de referentie profeflaat en het instellen van de verstrekking de schakelaars

### 3.2.2 Instellen schakelaars

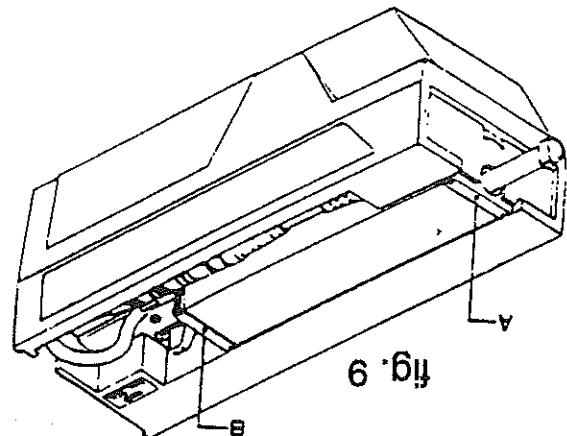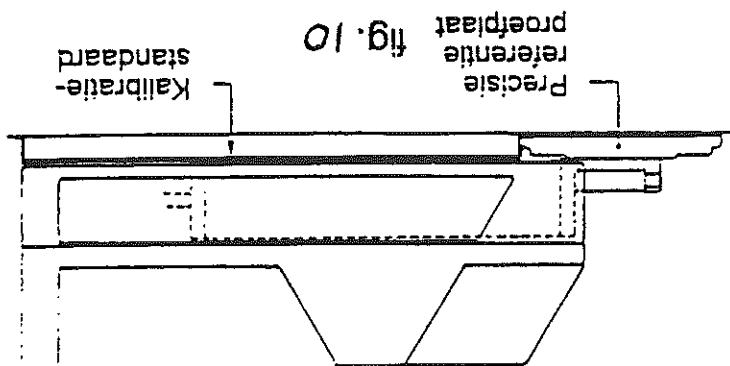

Zowel in fig. 7, als in fig. 8 dienen de pasvakkken A en B uit fig. 9, als referentievakken voor het evenwijdig stellen van de taster aan het referentie profeflaat. Taster en referentie profeflaat worden hier toe beleden op de kalibratie-standaard opgesteld (zie fig. 10).

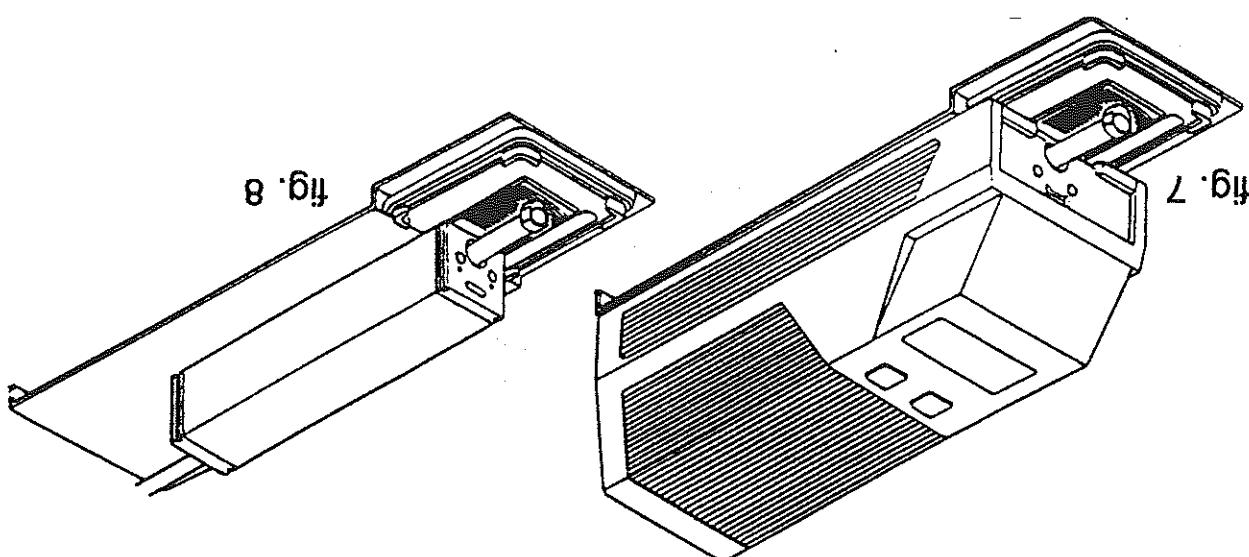

Kalibratie kan uitgevoerd worden in een van de in fig. 3.1 en 3.2 gegeven opstellen.


blad: 4

### 3.2.1 Opstellen aandrijftaster unit


## 2 Kalibratie procedure

Voor andere parameters correcte waarden weer op het display.  
Indien de versetknop juist is ingesteld voor de Ra-waarde dan geeft de Software 211 ook kalibratie voor andere parameters?

4 Meet hierna de referentie profielplate nogmaals door de START/STOP-toets in te drukken.  
Herhaal deze procedure net zo lang totdat de op het display weergegeven Ra-waarde overeenstemt met die op de profiplaat.

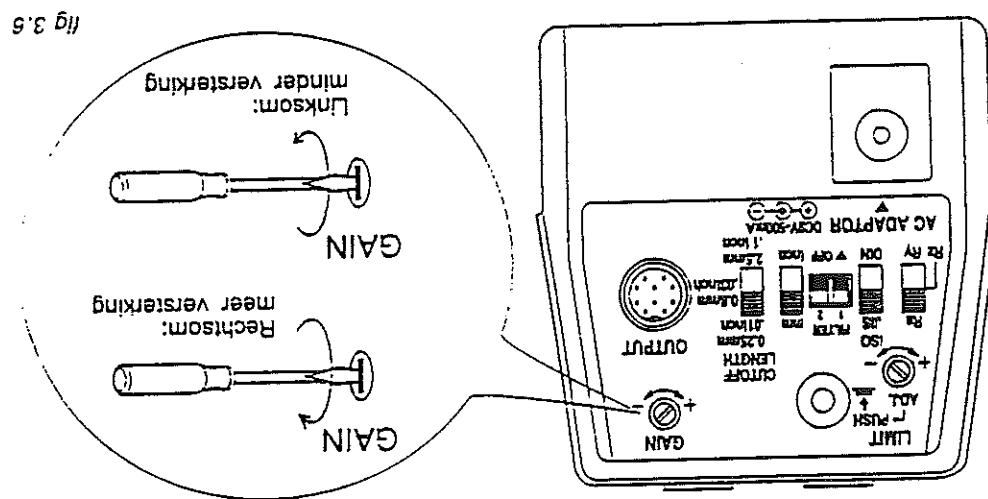

3 Controleer of de op het display weergegeven Ra-waarde overeenstemt met die die op de profiplaat. Wanneer deze verschillen moet u de versetknop bijregelen. Gedruik hiertoe de GAIN-potentiometer op de hieronder weergegeven wijze:

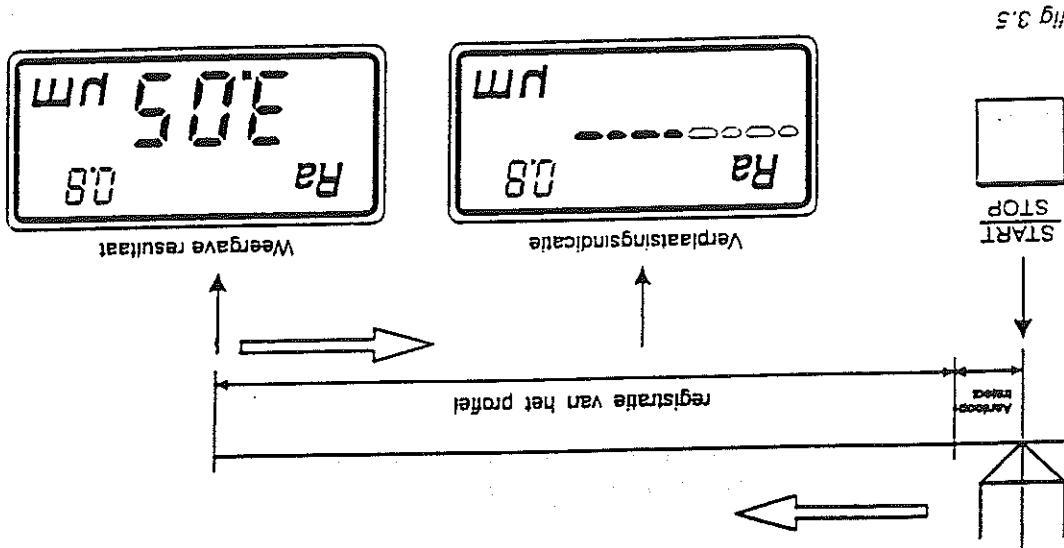

2 De verschillende streepen op het display, die de beweging van de testraam aangeeft, verduw je niet gedurende de meetstelling streep voor streep.  
Wanneer de testraam is afgelengd, wordt de meetwaarde op het display weergegeven en kert de testraam terug naar zijn beginpositie en stop daar.  
Druk de START/STOP-toets in wanneer de meetwaarde op het display een constante waarde heeft bereikt.

### 3 Meting en instellen verstrekking

Blaad: 5

"... is de (totale) meetlening die gebuik wordt bij het bepalen van de oppervlak-terwheid. Bij bepalling van de oppervlakte terwheid uit het ongefilterde profiel (S-211 ingesteld op JIS/ISO en Rz of Ry) is de meetlening l<sub>m</sub> gelijk aan de ingestelde testellening L<sub>B</sub>. Bij bepalling van de oppervlakte terwheid uit het ruwhedig profiel (S-211 ingesteld op DIN of Ra(JIS)) is de meetlening l<sub>m</sub> gelijk aan de ingestelde testellening L<sub>B</sub>. Bij bepalling van de oppervlakte terwheid uit het ruwhedig profiel (S-211 ingesteld op DIN of Ra(JIS)) is de meetlening l<sub>m</sub> gelijk aan de ingestelde testellening L<sub>B</sub>. De deelmeetlening l<sub>m</sub> is gelijk aan de deelmeetlening l<sub>m</sub> voor  $\lambda^2$ .


"L." is de teststengte die gebriukt word voor het bereiken van de opperlaaktenwhied uit het ongefilterde profile. De mettinge "L" is even lang als de teststengte "L". Bij de sumfest 211 kint u de teststengte L instellen op 0.25, 0.8 of 2.5.

" is de deelmeetlening die gebruik word voor het bepalen van de capaciteit- terwhiel uit het ruwhelidsorptiel. Bij het gebruik van een elektronische hoogdoer- laattieler (zoals bij de Suttest 211) is de deelmeetlening l, even lang als de cut-off golflengte  $\lambda$ , van het filter. Bij de Suttest 211 is de  $l$ , dus 0.25, 0.8 of 2.5 mm.

Cmerekings: Bij ruwhelidsparametres die oscitrenen zijn in de DIN 4762 (januari 1959) wordt bij het meten met een elektronische ruwhelidsmeter de deelmeetlening l, gelijkgesteld aan ca. DIN 4762 genoemde "avaliatiefilngte". De resultaten worden hierbij berekend door per deelmeetlening het resultaat volgens DIN 4762 te bepalen en daarna het gemiddel-

de van de diverse deelmeetleningen te berekenen.

#### **Deelmeetleningte en meetleengte**

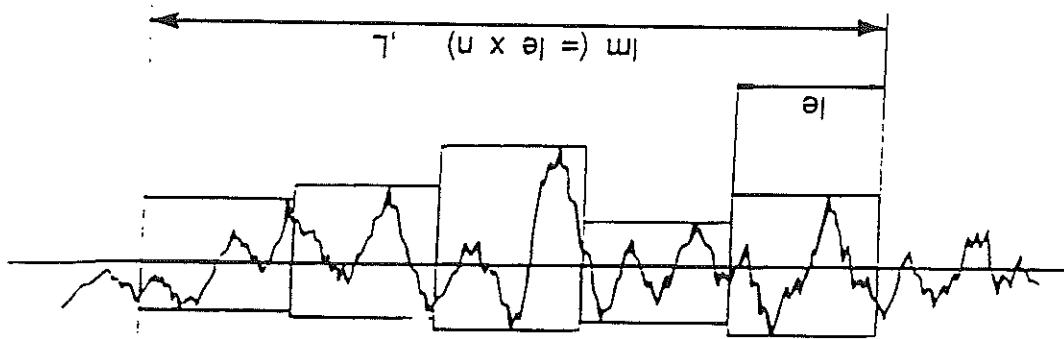

(2) **Ruwheidsprofile**  
Het ruwheidsprofiel wordt bepaald met een meetmethode die onregelmatigheden met een lage frequentie (een grote golflengte) verwijderd uit het ongelfilterde profiel. De bedoeiling is om de vorm van het werkstuk en golflengte te behouden. Daarom moet de ruwheid op de verschillende golflengtes berekend worden. Het resultaat is een ruwheidsprofiel dat de verschillende golflengtes weergeeft.

(1) Ongefilterde profiel  
Het ongefilterde profiel is het profiel dat onstabiel wanneer een oppervlak doorsneden wordt door een vlak dat hakken start op het oppervlak. Tenzij anders aangegeven moet de doorsnijding zodanig gekozen worden dat het zo verkeegen profiel de maximum ruwhedt van het oppervlak weergeeft. Normaal gesproken is dit het geval wanneer de doorsnijding hakken op de structuur (de bewerkingssporen) van het werkstuk gekozen wordt. Voor het maken met de Sumtest 211 betekent dit dat u alrijd hakken op de bewerkingssporen moet meten, wantneer er geen duideijke verschillen van de bewerkingssporen zichtbaar is moet u weerderde metingen uitvoeren om het hoogst mogelijke profiel te zoeken.

Ongelijkerd profiel en ruwhedsprofile


# dese loddzyde bestuderer //

R<sub>y</sub> volgens DIN 4762 (januari 1989) komt overeen met R<sub>max</sub>, volgens DIN 4768 (mei 1990) en is de grootste parameter ruwheidshoogte van het ruwhedispotief binnen de meetengte 1m. Van elke meetengte wordt dus de afstand tussen het diepste dal en de hoogste top berekend en de grootste hiervan is de waarde van R<sub>y</sub> (R<sub>max</sub>). Normaalgroepen vout u meerderen vergelijking op het werkstuk uit om de grootste waarde voor R<sub>y</sub> te vinden. Volgens DIN 4775 (juni 1982) geldt dat geen van de gemeten waarden groter mag zijn dan de eventueel gespecificeerde maximum waarde voor R<sub>y</sub> of R<sub>max</sub>. Dit dus in tegenstelling tot de toegestane tolerantieoverschrijdingen zoals bij bijvoorbeeld R<sub>s</sub>.

R<sub>y</sub> bepaald en de grootste hiervan is de waarde van R<sub>y</sub> (R<sub>max</sub>). Van elke meetengte wordt dus de afstand tussen het diepste dal en de hoogste top berekend en de grootste hiervan is de waarde van R<sub>y</sub> (R<sub>max</sub>). Normaalgroepen vout u meerderen vergelijking op het werkstuk uit om de grootste waarde voor R<sub>y</sub> te vinden. Volgens DIN 4775 (juni 1982) geldt dat geen van de gemeten waarden groter mag zijn dan de eventueel gespecificeerde maximum waarde voor R<sub>y</sub> of R<sub>max</sub>. Dit dus in tegenstelling tot de toegestane tolerantieoverschrijdingen zoals bij bijvoorbeeld R<sub>s</sub>.

Om een goede indicatie van het werkstukoppervlak te verkrijgen moet u altijd meerderen metingen op een werkstuk uitvoeren, volgens DIN 4775 (juni 1982) mag 16% van de 20 gevoondene waarden de gespecificeerde maximum waarde voor R<sub>y</sub> overschrijden. Wanneer er ook een minimum waarde voor R<sub>y</sub> gespecificeerd is dan geldt bovenstaan dat 16% van de gemeten waarden onder deze minimum waarde mag liggen.

R<sub>z</sub> volgens DIN moet u de Surftest 211 ingesteld hebben op "DIN". Volgens JIS en ISO wordt namelijk af van de definitie volgens DIN. Voor de bepaling van de ruwheidshoogte van vijf openvoldende meetengtes l. van het ruwhedispotief. Het is zinvol om bij de R<sub>z</sub> aan te geven volgens welke norm deze bepaald is, de definitie ruwheidshoogte van vijf openvoldende meetengtes l. van het ruwhedispotief. Het volgens DIN 4768 (mei 1990) is het rekenkundig gemiddelde uit de (maximum)

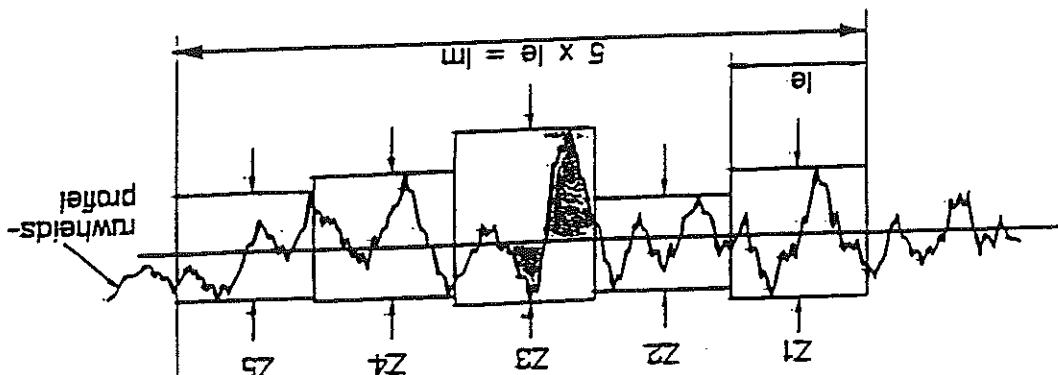

gemiddelde ruwheidshoogte  
R<sub>z</sub> (DIN)  
maximum ruwheidshoogte  
R<sub>y</sub> (DIN)


Blaad: 7

toelichting blz 7 geno

bijlage  
1

## vormafwijking

ideale vorm (ditzelfde moet te realiseren)

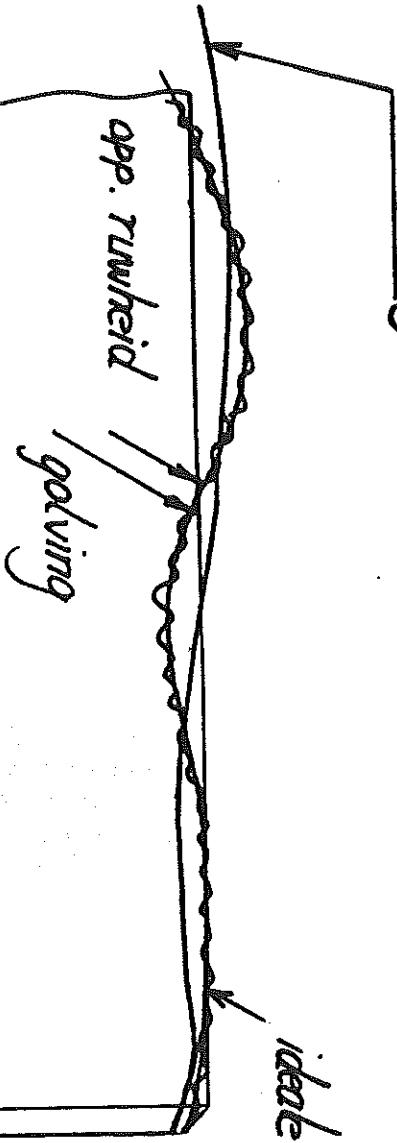

## Oorzaak:

1. Machine afwijking
2. door buiging van werkstuk.
3. temperatuurinvloeden
4. verkeerd omspatten

→ Vormafwijking. 1<sup>e</sup> orde. 2<sup>e</sup> orde. 3<sup>e</sup> orde.

→ Golving.

1. Trillingen en antelans
2. vormgaten van gereedschap
3. onvoedende of onnietige stijfheid.

→ Oppervlakte - 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> orde.


→ Oppervlakte - 3<sup>e</sup> orde.

1. Grootte van gezet
2. vorm van het punt
3. Inhoud van spoorpunt

## Tolerantie en oppervlakte runktid. (onderlinge relatie).

toelichting & oefenen

Conclusie → Als de runkheds-tolerantie groot is, dan kan de gekozen spelingsperiode te veel waarder roeden ontstaan.

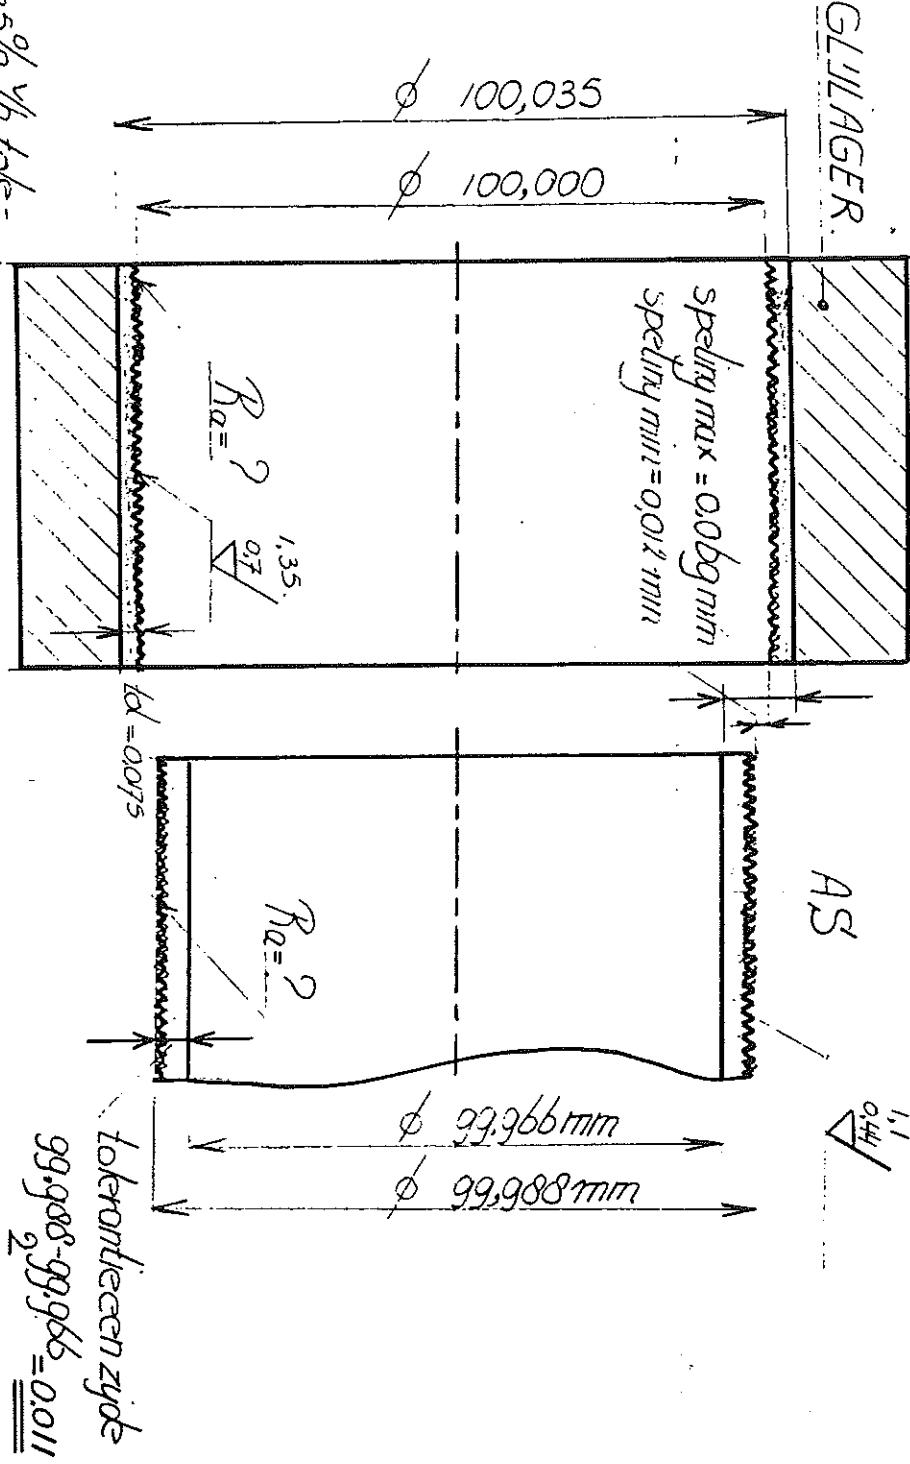

Ra ligt tussen 1% tot 5% van tol  
Ra ligt tussen 0,001 tot 0,05 mm.

Gat = Ra  $\times \dots \times 5\%$  van 0,035 mm = 35  $\mu m$


Ra ligt tussen 0,7 ... 1,35  $\mu m$ .

Kijk nu naar de tabel →

Bewerking = fijnschuren of slijpen.

1% tot 5% van 0,001 mm = 1  $\mu m$   
Ra is hier dan tussen 0,001 en 0,005 mm  
bewerkingsmethode is hier  
ook fijnschuren of slijpen.

## Registratie eenheid

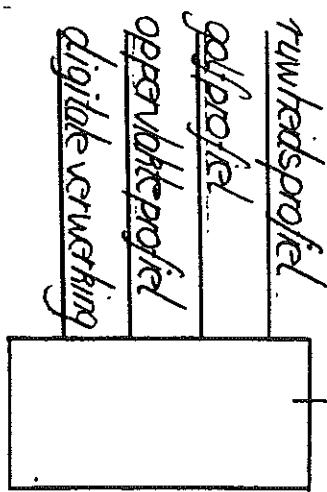

Het versterkte, analoge signaal kan op een diagram strook worden opgetekend als:


- Oppervlakte profiel, door aftakking van het signaal VOOR het filter.
- Ruwheids profiel door aftakking na het filter
- Golf profiel, dat is het signaal dat door het filter is tegengehouden.

Bovendien kunnen via digitale verwerking verkregen resultaten in een analoge vorm door de registratie eenheid worden weergegeven.

Opmerking: Het ongefilterde profiel (Oppervlakte profiel) bevat de vormafwijkingen van de  $1^{ste}$ ,  $2^{de}$  en  $3^{de}$  orde.

Door het filteren ontstaat een profielbeeld waarin alleen de vormfouten van de  $3^{de}$  en  $4^{de}$  orde aanwezig zijn. Op deze wijze wordt het ruwheidsprofiel afgezonderd van het afgelaste profiel.

signal-spurkend systeem  
opname-aandrijfseenheid v.d. opnemer.

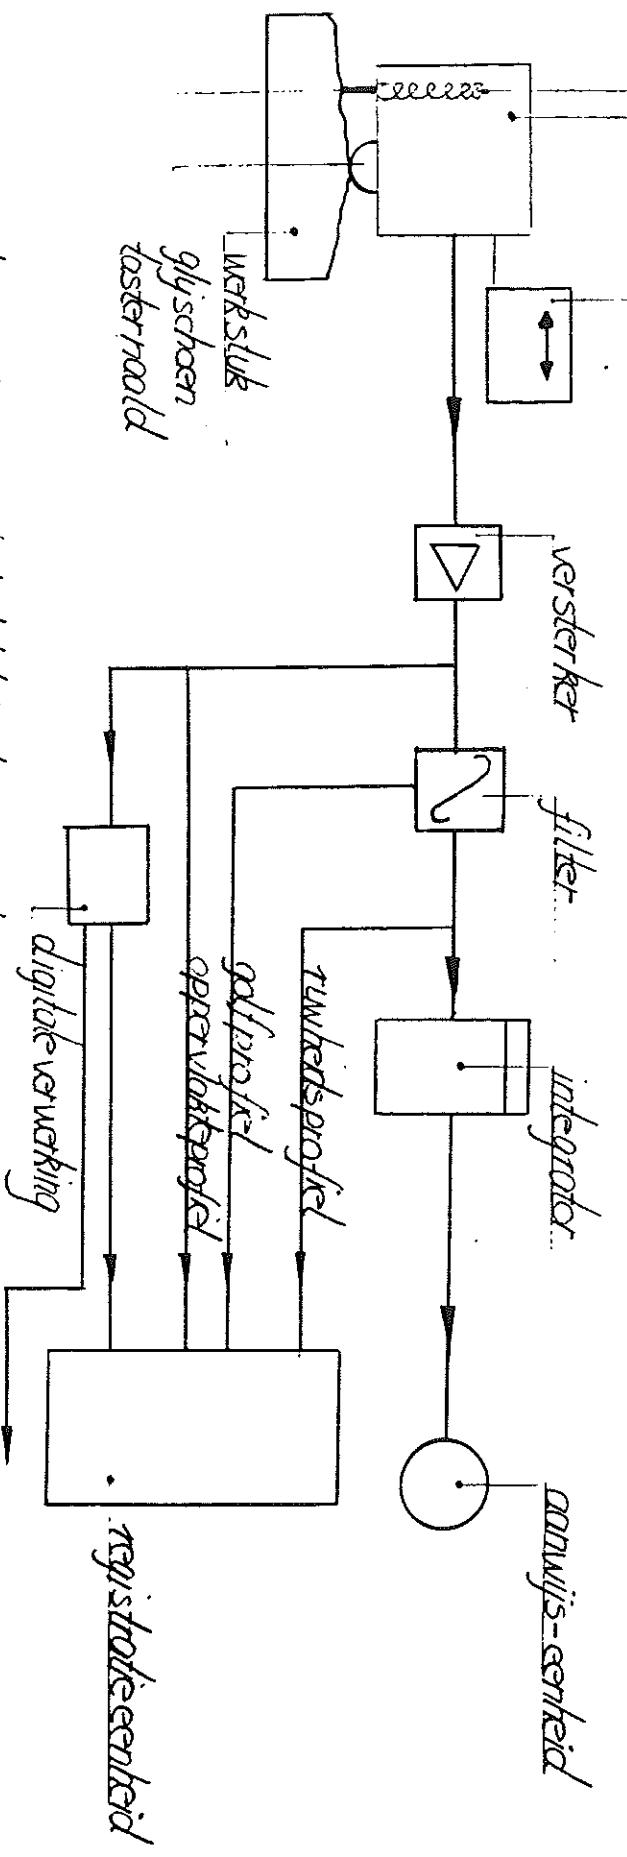


- Versterker → dient om het elektrisch signaal van de opnemer te versterken!
- Filter → het filter dient voor de afzondering van vormafwijkingen gevoegd aan het signal. zodat het aantal datums dat het signaal verder kan verwerken vergroot. Het doorgaande ruwheidssignaal van het filter daalt uit.
- Integrator → verwacht het doorgaande ruwheidssignaal van het filter daarmee tot de "ruwheid"  $R_s$  en de "vormafwijking" ( $\delta$ )
- Aanwijscentrum → geeft de ruwheid  $R_s$  en de vormafwijking  $\delta$  in digitale vorm af.

### bewerkingssporen

ruwheid meten  
loodrecht op be-  
werkingssporen.

### golfprofiel

### oppervlakte profiel

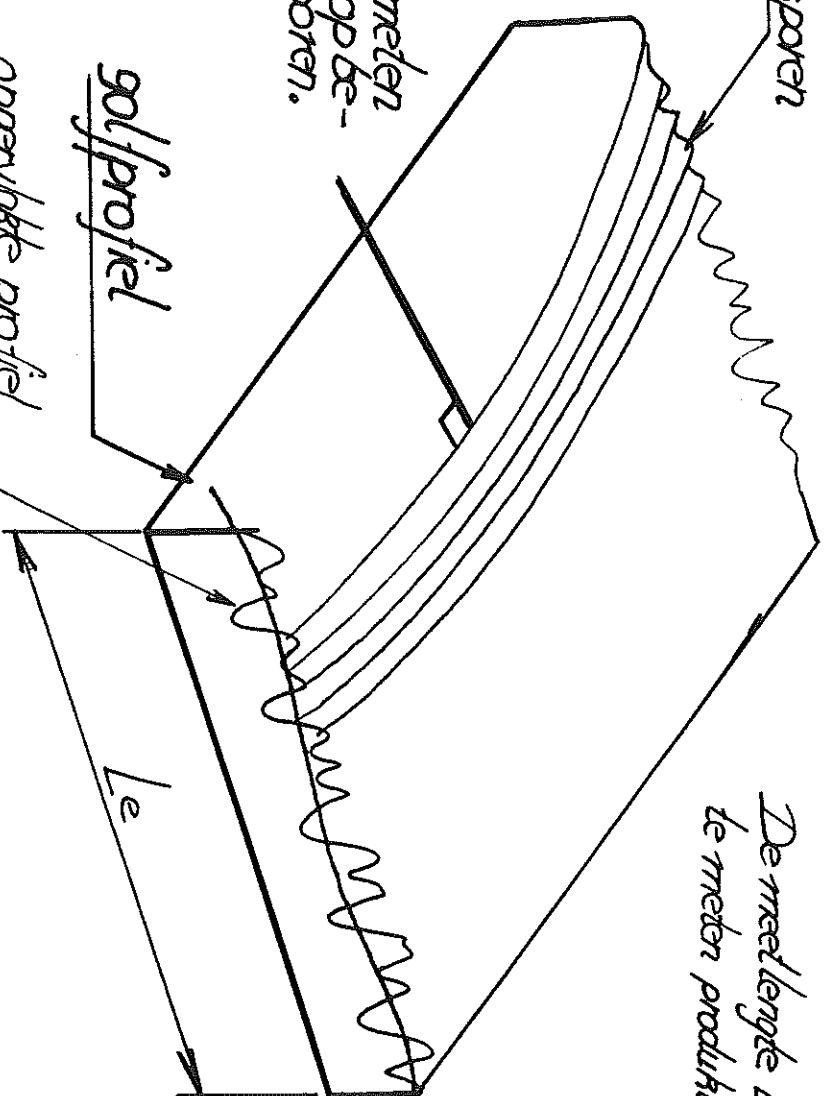

De meetlengte  $L_c$  is afhankelijk van het te meten produkt. 1. grote ruwheid  $\rightarrow$  lange meetlengte  
1. kleine ruwheid  $\rightarrow$  korte „ „

Conclusie: zonder filter wordt een middellijn bepaald die ook een golfprofiel heeft. Om onderscheid te maken tussen een vormfout en bijv. oppervlakteprofiel worden in het meetinstrument filters ingebouwd, daardoor kunnen golven met bepaalde frequentie worden gedemped, daardoor wordt het golfprofiel rechtlijnig

# RUWHEIDSMETING

NAAM:

KLAS:

DATUM

R<sub>a</sub>

R<sub>z</sub>

R<sub>y</sub>

1

2



3

4

5

grof

fijn

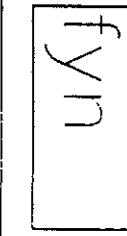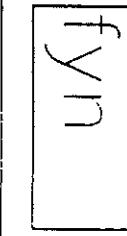

{

i

i

(